

Siirrettävät putkien katkaisu- ja viistesorvit avain hitsauksen laatuun

– Orbitaalihitsaus edellyttää toistettavasti hyvää esivalmistusta

Viisteiden valmistus määrittää hitsauksen laadun. Pienetkin poikkeamat juuripinnassa voivat johtaa poikkeamiin tunkeumassa ja lisääntää siten vaurioitumisriskiä paineinalaisissa putkistoissa. Määritetyt viistekulma ja juuripinnan geometria tulee toistaa kaikissa liitoksissa, sillä esivalmistuksen huono laatu aiheuttaa virheitä hitsauksessa ja sitten lisäkustannuksia korjauksina ja lisääntyvinä tarkastustoimenpiteinä.

Hitsausvirheet putkien esivalmistuksesta

Tyypillisät hitsausvirheetä

- KUUMA- ja KYLMAHALKEAMAT
- HUOKOSET
- TUNKEUMAVIRHEET

Halkeamat ovat yksi yleisimmistä hitsausvirheitä ja se johtuu liiallisesta mekaanisesta jännityksestä hitsissä. Kuuhalkeamista esiintyy nimensä mukaisesti metallin ollessa vielä kuuma jähmetymisen aikana. Hitsattavan rakenteen jänkyys ja liitosmuotoluoli aiheuttavat suuren mekaanisen jännityksen jähmetymisessä ja kuuhalkeaminen on ilmeistä. Muita pienemmät hitsausvirheet ovat sitä suuremmat ovat jännitykset, ilmiön vättämiseksi tulee käyttää oikeanlaisia laitteita tarkkojen, vakiitujen viistekulmien koneistukseen. Käsivaraisessa hionnassa epätarkkuus on suurinta.

Momenttisäädetystä viistekoneistuksessa on liitospinnan laatu erinomainen.



Kylmähalkeaminen tapahtuu heti hitsauksen jälkeen, useita tuheta tai jopa useita päiviä sen lopettamisen jälkeen. Syynä on kolmen tekijän samanaikainen yhteisvaikutus: kova ja hauras hitsin rakenne, jäännösjännitys liitoksessa esim. kinnityksestä johtuen ja diffuntoituva vety hitsissä. Jälkimmainen voi johtua huonosta liitoksen esivalmistuksesta (ruoste, rasvaiset pinnat), jolloin ruosteessa tai hilivedyissä oleva vety liukenee hitsisulaan. Kylmähalkeamista voidaan estää osien esilämmityksellä. Liosten koneistamiseläkuivana ja puhtaudella.

Huono esivalmistus voi aiheuttaa hitsin myös huokoisuutta. Liitospintojen koneistus kuivana eliminoi ruoste- ja rasvajaamien sekä kosteuden vaikutukseen huokosmuodostukseen.

Putkistohitsauksessa tyypilliset tunkeumavirheet ovat liiallinen tai vajaa tunkeuma tai liitosvirhe. Liiallinen ja vajaa tunkeuma johtuvat huonosti säädetystä hitsausparametreistä, liiallisesta raosta liitoksessa tai epäonnistuneesta juuripinnan koneistuksesta ja viesteestä. Esimerkiksi 1,5 mm korkealle juuripinnalle optimoidut hitsausparametrit aiheuttavat liiallista tunkeumaa, jos juuripinta on vain 0,5 mm korkea. Vastaavasti vajaata tunkeuma esiintyy 2,5 mm korkealla juuripinnalla. Vakiokujuuripinta saadaan koneistamalla myös putken sisäpintaa n. 5–15 mm matkalta.

Liitosvirhe on ilmeinen, jos ohutseilaisen putkilliitoksen ja hitsauspään kohdistus tai orbitaalihitsauslaitteen liikera ta ei ole tarkka. Lisääneellisessä hitsauksessa ei vastaavasti lisä- ja perusaine ole sulaneet toisiinsa, mikä johtuu hitsausparametreistä ja/tai huonosta esivalmistuk-

sesta. Liian pieni viistekulma suhteessa hitsauselektrodiin voi aiheuttaa valokaaren poikkeamista vain raihopintaan ja epätasaista lisääneen sulamista. Ongelma poistuu oikeanlaisen viistekulman tarkalla ja tasalaatuksella koneistuksella.

Käytettäessä termistä leikkausta (aser-, plasma-, kaasuleikkauus jne.) vaikuttaa sen laatuun kokenut operaattori ja automaattisen järjestelmän tarkkuus. Termiston leikkauksen tuloksena jää leikkauuspintaan materiaaliominaisuksia heikentävä lämpömuutosvyöhyke. Monissa soveluksissa ei salita hitsata termisesti leikkauja pintoja toisiaan, sillä hitsin laatu ja mekaaniset ominaisuudet eivät välttämättä saavuta vaadittua tasoa. Tällöin voidaan liitospinnat viimeistellä putkisorveilla tai käyttää laitteistoa, jolla purki sekä katkaisaan etta sen liitospinta viistetään samalla jännityksellä.

Kayttäjästäävällisen ja kevyen laitteen valinnalla parannetaan myös työhygieniaa eliminoinnilla meluiset, polyvävät, tärisevät ja epämukavat työvaiheet. Momenttisäädetystä viistekoneistuksessa saavutetaan erinomainen laatu ja ajansäätö.

Taloudellisuus

Putkien huono raihopintojen esivalmistus esimerkiksi hiomalla heikentää heiposti hitsauksen laatuja ja aiheuttaa siten hylkjä, vaurioitumisia ja vuotoja, jos virheitä ei havaita ajoissa. Hyvän raijonvalmistuksen merkitys korostuu orbitaalihitsauksessa ja erityisesti korkeasti kuormitetuissa rakenteissa (paine, korkeat lämpötilat, mekaaninen jännitys jne.). Esimerkkeinä mainittakoon ydinvoima-, öljy-, kaasu- ja muu energiateollisuus.



J-viisteen ja sisäpuolisen kevennyksen koneistusta super duplex -putkelle.